

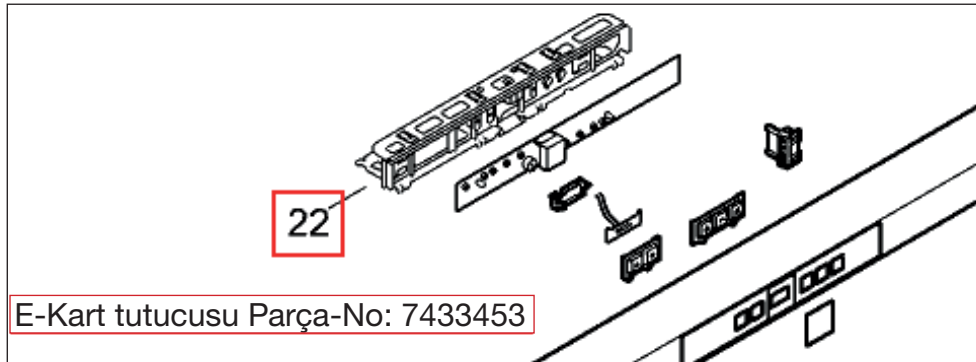
### İç aydınlatma veya vantilatör fonksiyonu devreye girmiyor / devreden çıkmıyor

**Hata görünümü:** İç aydınlatma veya vantilatör fonksiyonu tuşlara basılarak devreye alınamıyor veya devreden çıkartılamıyor.



**Sebebi:** “Light” (Işık) tuşunun (İzolasyonlu cam kapılı cihazlarda) veya “Ventilation” (Vantilatör) tuşunun (Dolu kapılı cihazlarda) pimi elektronik kart tutucunun tutulduğu yerden bazı durumlarda çıkmış olabilir.

**Çözüm:** Düzeltilmiş E-Kart tutucusu LiParts’den sipariş edilmelidir.

**Modeller**

WKr 1811 Index 20 ile 20A arası,  
WKb 1812 Index 20 ile 20A arası,  
WKb 3211 Index 20  
WKb 3212 Index 20  
WKb 4212 Index 20  
WKr 4211 Index 20  
WKb 4212 Index 20

Versiyon 001, 006  
Versiyon 001, 531, 652  
Versiyon 001  
Versiyon 001  
Versiyon 001, 006, 531  
Versiyon 001, 006, 652  
Versiyon 001, 006, 652